



الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا
الدورة الإستدراكية 2010
الموضوع

8	المعامل:	RS45	علوم المهندس	المادة:
4	مدة الإنجاز:	شعبة العلوم والتكنولوجيات: مسلك العلوم والتكنولوجيات الميكانيكية		الشعب(ة) أو المسلك :

Constitution de l'épreuve

Volet 1 : Présentation de l'épreuve	page 1 / 15
➤ Grille de notation	page 1/15.
Volet 2 : Présentation du support	page 2/15.
Volet 3 : Substrat du sujet	page 2/15.
➤ Situation d'évaluation 1	pages 2/15 et 3/15.
➤ Situation d'évaluation 2	pages 3/15 et 4/15.
➤ Situation d'évaluation 3	pages 4/15 et 5/15.
Volet 4 : Documents Réponses (DR)	pages 6/15 à 11/15 (à rendre par le candidat).
Volet 5 : Documents ressources	pages 12/15 à 15/15.

Volet 1 : Présentation de l'épreuve

- Système à étudier : Direction hydraulique du bateau ;
- Durée de l'épreuve : 4 heures ;
- Coefficient : 8 ;
- Moyen de calcul autorisé : Calculatrice non programmable ;
- Documents autorisés : aucun ;
- Les candidats rédigeront les réponses sur les documents réponses (DR) prévus à cet effet.

Pour une bonne compréhension, une lecture attentive du sujet est nécessaire.

Grille de notation

Situations D'évaluation	Tâches	Questions	Barème	Situation D'évaluation	Tâches	Questions	Barème
SEV1	Tâche 11	1	2 pts	SEV3	Tâche 31	1	1 pt
		2	1,5 pt			2	2 pts
		3	1 pt			3	2 pts
	Tâche 12	1	1 pt		Tâche 32	1	0,5 pt
		2	1 pt			2	0,5 pt
		3	1 pt			3	2 pts
	Tâche 13	1	1,5 pt			4	2 pts
		2	1,5 pt			5	1,5 pt
		3	1,5 pt			6	1,5 pt
		4	1,5 pt			7	1 pt
		5	2 pts				
SEV2	Tâche 21	1	0,5 pt		Tâche 33	1	2 pts
		2	0,5 pt			2	2 pts
		3	0,5 pt			3	2 pts
		4	0,5 pt			4	2 pts
	Tâche 22	1	1 pt			5	4 pts
		2	1 pt		Tâche 34	1	1,5 pt
		3	1 pt			2	1,5 pt
	Tâche 23	1	1,5 pt			3	2 pts
		2	2 pts			4	2 pts
		3	2 pts			5	1 pt
						Total :	/60

Volet 2 : Présentation du support :

Les bateaux de plaisance possèdent des systèmes de navigation pour commander la direction du déplacement, afin de maintenir le cap (angle entre la direction suivie par le bateau et le nord) par la manœuvre du safran.

L'orientation du safran est assurée par le système de direction mécanique selon la chaîne cinématique et le schéma suivants :

Chaîne cinématique :


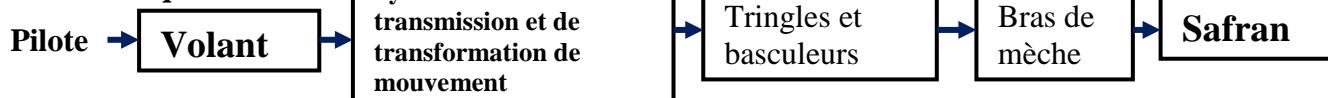


Schéma du système de direction mécanique :

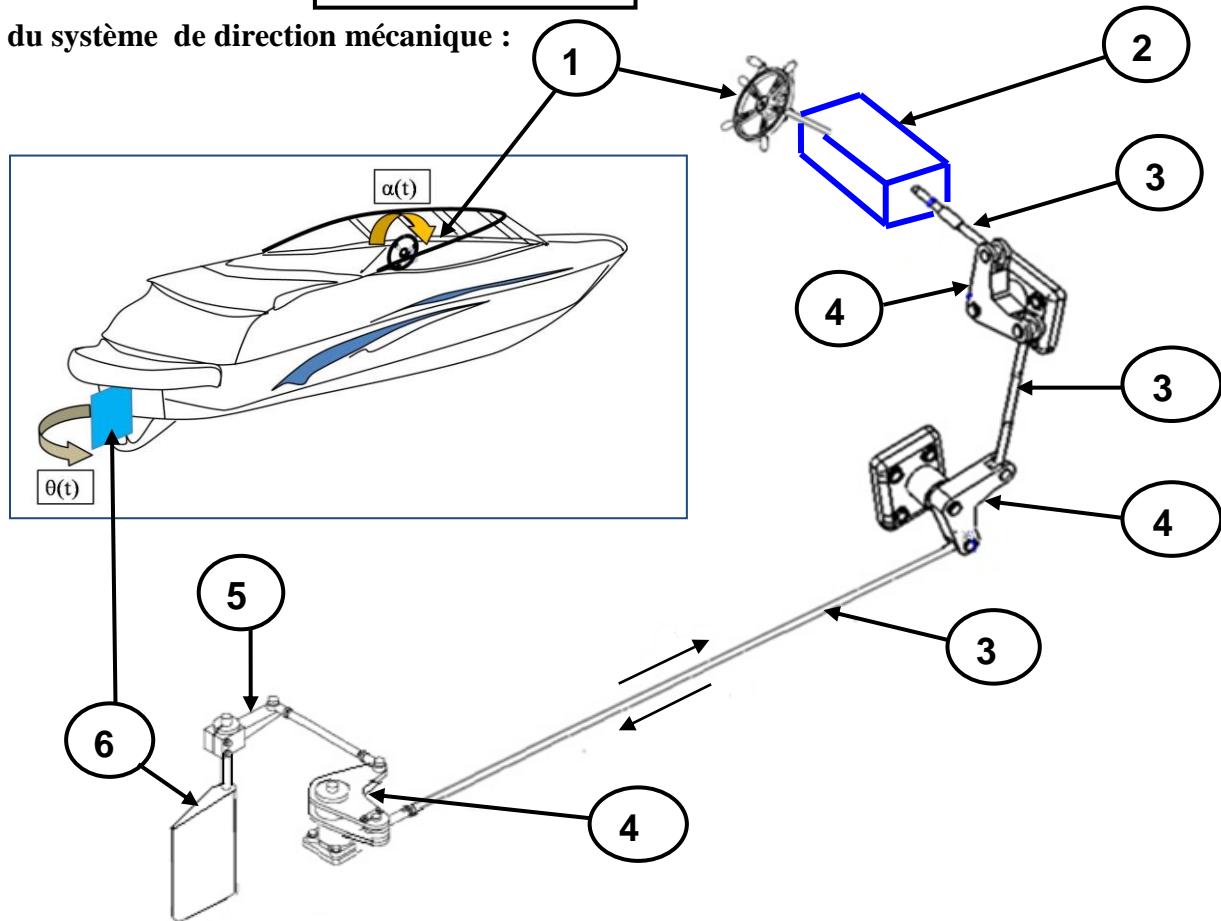

Rep	Nombre	Désignation	Rep	Nombre	Désignation
3	3	Tringle	6	1	Safran
2	1	Système de transmission et de transformation de mouvement	5	1	Bras de mèche
1	1	Barre à roue ou volant	4	3	basculeur
Talamid.ma					

Volet 3 : substrat du sujet

Afin de satisfaire les attentes d'un client et dans le but de perfectionner son bateau, on doit revoir le système de direction mécanique actuel dans le but de le rénover ou de proposer un nouveau système adéquat pour assurer une certaine souplesse et confort lors de la conduite.

SITUATION D'EVALUATION N°1

Le démontage du système de direction mécanique est nécessaire pour appréhender son fonctionnement et avoir une idée précise sur ses caractéristiques mécaniques. Vous êtes membre de l'équipe chargée de ce travail. Pour cela, on vous demande d'accomplir les tâches suivantes :

Tâche 11

Pour mieux comprendre le fonctionnement, une étude fonctionnelle du système s'avère nécessaire. Sur le document réponse DR1 (page 6/15) en utilisant le **document ressources** (page 12/15) :

- 1- Compléter le diagramme bête à cornes relatif au système de direction mécanique monté sur le bateau ;
- 2- Remplir le diagramme FAST relatif à la fonction « orienter le safran » ;
- 3- Nommer la liaison entre l'arbre fileté et l'écrou guidé.

Tâche 12

L'étude de la loi d'entrée-sortie $\theta = f(\alpha)$ (θ : angle de rotation du safran et α : angle de rotation du volant) (page 2/15) du système de direction mécanique du bateau est nécessaire. Votre participation à cette tâche se limitera à la détermination des paramètres d'entrée-sortie $x=f(\alpha)$ (x : déplacement du tringle) du système de transmission et de transformation de mouvement. Pour cela, sur le document réponses DR2 (page 6/15) et en exploitant le **document ressources** (page 12/15) :

- 1- Déterminer le rapport de transmission du système roue-vis sans fin ;
- 2- Calculer le déplacement "a" de l'écrou guidé en fonction de l'angle de rotation "γ" de l'arbre fileté ;
- 3- En déduire la loi d'entrée-sortie du système de transmission et de transformation de mouvement $x=f(\alpha)$.

Tâche 13

Les déformations angulaires dues à la torsion de l'arbre porte-safran ne doivent pas dépasser **0.25 degré/m** pour assurer une précision correcte du cap (angle entre la direction suivie par le bateau et le nord). On vous demande de revoir le dimensionnement et la liaison entre l'arbre porte-safran et le bras de mèche. L'arbre porte-safran, en acier, de longueur **0,50 m**, de diamètre constant, est soumis à la torsion.

On donne : $Re = 400 \text{ N/mm}^2$; $s = 5$; $G = 8 \cdot 10^4 \text{ N/mm}^2$ et on prendra $Reg = Re/2$. En se basant sur la formule du constructeur **document ressources** (page 12/15) et sur le document réponses DR2 (page 7/15) :

- 1- Calculer le moment de torsion $M_{t\max}$ appliqué sur l'arbre porte safran ;
- 2- Calculer le diamètre d en mm de l'arbre porte safran ;
- 3- Déterminer la déformation angulaire en **radian** et en **degré** ;
- 4- Recalculer le diamètre d en mm pour que la déformation angulaire unitaire ne dépasse pas **0.25 degré/mètre** ;
- 5- Compléter la liaison encastrement démontable par obstacle entre l'arbre porte-safran et le bras de mèche.

SITUATION D'EVALUATION N°2

Pour répondre aux attentes du client, et plus particulièrement avoir une souplesse et un confort lors de la manœuvre du volant, le bureau d'études a décidé de remplacer le système de direction mécanique par le nouveau système de direction assisté hydraulique suivant :

Le nouveau système comporte :

➤ Une moto-pompe comportant :

-Un moteur électrique

-Une pompe


➤ Un vérin double effet à double tige;

➤ Une électro-vanne (by pass) : Hors

énergie cette électro-vanne permet de mettre en communication les chambres avant et arrière du vérin double tige, autorisant une commande manuelle du bras de mèche.

-Le support du groupe se fixe sur le bateau;

-L'extrémité du vérin hydraulique est reliée au bras de mèche.

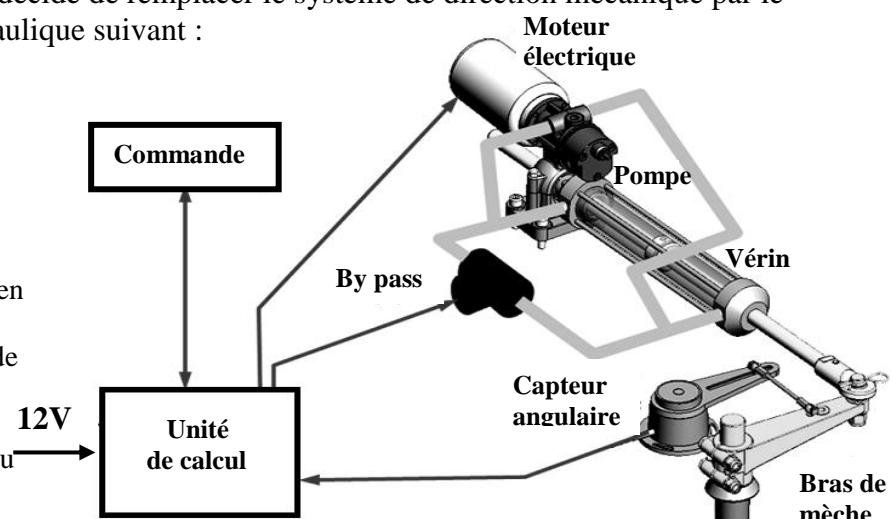

Pour apprêhender le fonctionnement de ce système et déterminer quelques unes de ses caractéristiques. On vous demande de réaliser les tâches suivantes :

Tâche 21

Pour mieux comprendre le fonctionnement du nouveau système de direction hydraulique, une étude de l'asservissement du système s'avère nécessaire. En utilisant le schéma bloc de l'asservissement (**document ressources** (page 12/15) du système de direction hydraulique simplifié, et sur le document réponses DR3 (page 8/15) on vous demande de :

- 1- Donner le rôle du comparateur ;
- 2- Identifier les deux chaînes directe et de retour ;
- 3- Quel est le rôle de la chaîne K ;
- 4- Donner le rôle de la consigne.

Tâche 22

Le nouveau système de direction assisté hydraulique comporte, entre autres, une pompe qui alimente le vérin actionnant le bras de mèche. Une lecture du dessin de cette pompe est indispensable. Sur le document réponses DR3 (page 8/15) et en se référant au **document ressources** (page 13/15), donner:

- 1- Le nom et le rôle de la pièce repère 4 ;
- 2- Le nom et le rôle de la pièce repère 5 ;
- 3- Le nombre de pistons repère 7.

Tâche 23

Pour un choix optimal de la pompe, la détermination des caractéristiques physiques est nécessaire. Votre tâche se limitera à la détermination de l'expression littérale du débit de la pompe utilisée dans le nouveau système de direction assisté hydraulique. En utilisant le document ressources (**pages 13/15**) et sur le document réponse DR3 (page 8/15):

- 1- Donner l'expression littérale de la course "c" des pistons repère 7 de la pompe ;
- 2- Déterminer littéralement la cylindrée de la pompe : $C_y = f(d, D, \beta)$;
- 3- En déduire l'expression littérale du débit moyen de la pompe : $Q_{moy} = f(d, D, \beta, N)$ avec : N fréquence de rotation du barijet repère 2 en tr/mn .

SITUATION D'EVALUATION N°3

Le système de direction du bateau est soumis à plusieurs efforts d'intensités considérables ; ce qui entraîne l'usure de ses pièces et surtout le bras de mèche, qui assure la rotation du safran. Cette pièce, interchangeable, doit être réalisée en série. Pour cela, il est nécessaire de réaliser les tâches suivantes :

Tâche 31

Vue la forte demande sur le bras de mèche et afin d'assurer la maintenance des systèmes de direction, l'entreprise désire fabriquer cette pièce en petite série renouvelable de 500 pièces par an. Toute étude de fabrication commence par une analyse du dessin de définition et une étude du dessin de brut. En utilisant le **document ressources** (page 15/15) et sur le document réponses DR4 (page 9/15) :

- 1- Expliquer la désignation de la matière du bras de mèche : X 5 Cr Ni 18-10;
- 2- Compléter le dessin du brut capable du bras de mèche (surépaisseur, dépouille et plan de joint) ;
- 3- Expliquer la spécification de position suivante :

D ₁	—	Ø 0.2	F ₁
----------------	---	-------	----------------

Tâche 32

Un avant projet d'étude de fabrication (page 15/15) a été retenu pour la réalisation du bras de mèche représenté par le dessin de définition (page 14/15). Sur le document réponses DR5 (page 10/15) : Compléter le contrat de phase relatif à la phase 70 d'après les informations du **document ressources** (page 15/15) en indiquant :

- 1- Les informations de l'entête du contrat de phase;
- 2- Les surfaces usinées en trait fort;
- 3- La mise et le maintien en position de la pièce (2^{ème} norme);

- 4- Les cotes fabriquées sans calcul;
 - 5- La désignation des opérations;
 - 6- Les paramètres de coupe;
 - 7- Les outils et vérificateurs.
- * Dans un train de fraises, le calcul de V_f se base sur la fraise ayant le plus petit nombre de dents.
 - * le calcul de N se base sur la fraise ayant le plus grand diamètre.

Tâche 33

L'atelier mécanique de l'entreprise est équipé d'un parc contenant les machines nécessaires à la fabrication du bras de mèche. Pour la réalisation des opérations d'usinage de cette pièce, on vous demande de vérifier les caractéristiques des machines utilisées et le choix de l'outil à aléser voir **document ressources** (page 15 /15). Sur les documents réponses **DR4 et DR6 (pages 9/15 et 11/15)**, calculer :

- 1- L'effort tangentiel de coupe F_c avec $K_c=260 \text{ daN/mm}^2$;
- 2- La puissance nécessaire à la coupe P_c en tournage pour réaliser le diamètre D_1 ;
- 3- La puissance absorbée par la machine (nécessaire du moteur) P_m ;
- 4- La durée de vie de l'outil en utilisant le modèle de Taylor sachant que l'usinage de l'alésage du diamètre D_1 est effectué en tournage par un outil à aléser en **ARS**.
On donne : le critère d'usure $V_B = 0,8 \text{ mm}$, $C_v = 10^{10}$, $n = -7$ et $V_c = 25 \text{ m/mn}$.
- 5- La puissance nécessaire à la coupe P_c pour le fraisage du bras de mèche, sachant que $P_c = K_c \times Q$ avec $K_c=260 \text{ daN/mm}^2$ et $Q=a.l.V_f$ (K_c : pression spécifique de coupe, Q : débit de la matière usinée et $a.l$: section du copeau).
Voir document ressources (page 15 /15)

Tâche 34

Lors du contrôle du diamètre $D_1=24 \pm 0,1$ du bras de mèche avec un calibre à coulisse au **1/100** mm, on a constaté qu'il y a des pièces non conformes. Pour corriger la non-conformité des pièces (rebuts), on a décidé de faire le suivi de cette cote à l'aide d'une carte de contrôle de la moyenne \bar{X} . Le tableau **document ressources** (page 15/15) donne les prélèvements de **8** échantillons de **5** pièces consécutives. Sur le document réponses **DR6 (page 11/15)**, on vous demande de :


- 1- Calculer la moyenne des moyennes ($\bar{\bar{X}}$) ;
- 2- Calculer la moyenne des étendues (\bar{R}) ;
- 3- Calculer les limites de la carte de la moyenne \bar{X} en utilisant les coefficients $A'c= 0.594$ et $A's= 0.377$; On rappelle :
 - La limite supérieure de contrôle : $Lsc = \bar{\bar{X}} + (A'c \times \bar{R})$;
 - La limite inférieure de contrôle : $Lic = \bar{\bar{X}} - (A'c \times \bar{R})$;
 - La limite supérieure de surveillance : $Lss = \bar{\bar{X}} + (A's \times \bar{R})$;
 - La limite inférieure de surveillance : $Lis = \bar{\bar{X}} - (A's \times \bar{R})$;
- 4- Tracer la carte de contrôle de la moyenne \bar{X} ;
- 5- Interpréter la carte de contrôle en se référant au tableau **document ressources** (page 15/15).

Tâche 11


Volet 4 : Documents Réponses DR

DR1

- 1- Le diagramme bête à cornes relatif au système de direction mécanique monté sur le bateau.../2pts

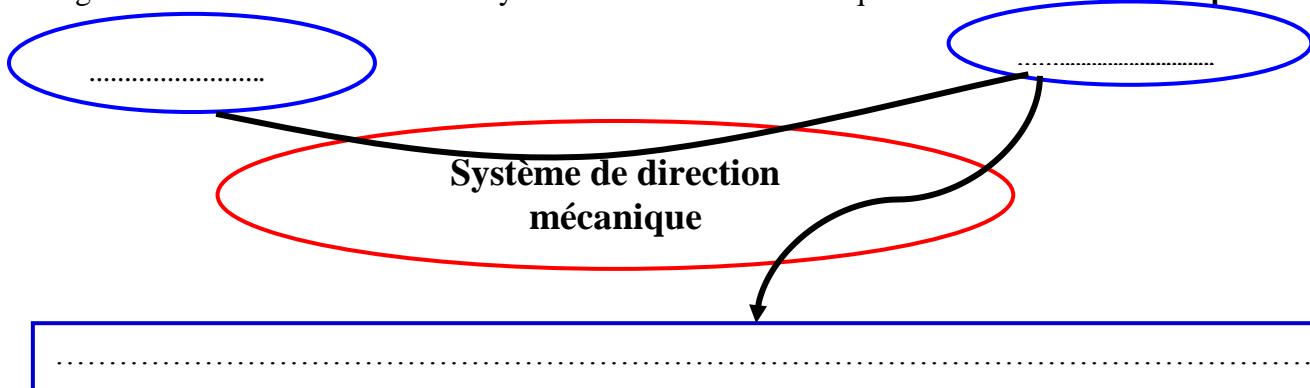

- 2- Le diagramme FAST relatif à la fonction « orienter le safran » :/1.5pt

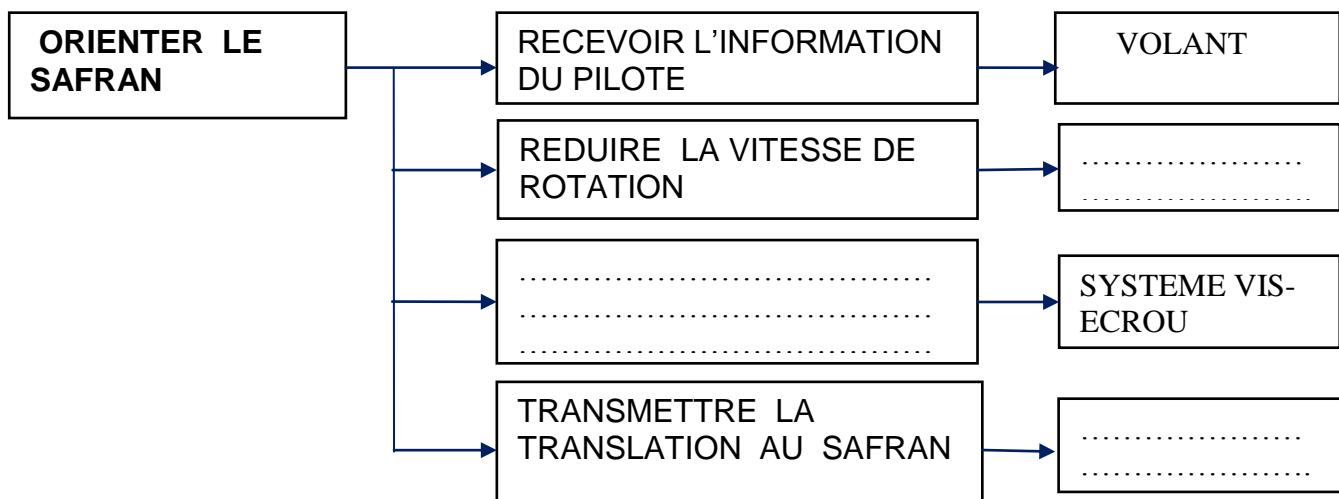

- 3- La liaison entre l'arbre fileté et l'écrou guidé :/1pt

Tâche 12

- 1- Le rapport de transmission du système roue-vis sans fin :/1pt.

.....
.....
.....

- 2- Le déplacement (a) de l'écrou guidé en fonction de l'angle de rotation(
- γ
-) de l'arbre fileté:/1pt

.....
.....
.....

- 3- La loi d'entrée-sortie du système de transmission et de transformation de mouvement : /1pt

.....
.....
.....

Tâche 13

$$Re = 400 \text{ N/mm}^2 ; s = 5 ; G = 8 \cdot 10^4 \text{ N/mm}^2 \quad \text{et} \quad Reg = Re/2$$

- 1- Le moment de torsion $M_{t\max}$ appliqué sur l'arbre porte safran : /1.5pt

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

- 2- Le diamètre d de l'arbre porte safran : /1.5pt

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....


- 3- La déformation angulaire en rad et en deg : /1.5pt

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

- 4- Le diamètre d pour que la déformation angulaire unitaire ne dépasse pas 0.25 deg/m : /1.5pt

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

- 5- La liaison encastrement démontable par obstacle entre l'arbre porte-safran et le bras de mèche: /2pts

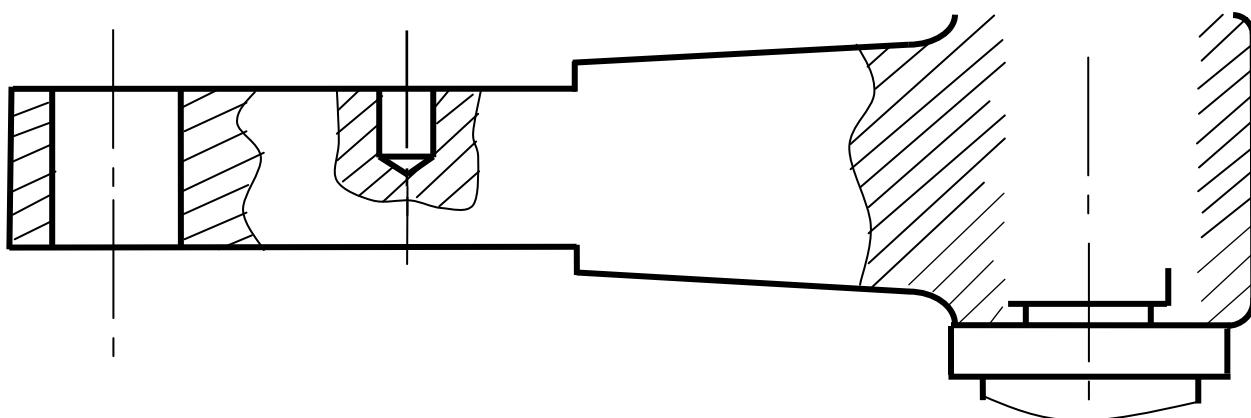

Tâche 21

DR3

- 1- Le rôle du comparateur : /0.5pt
- 2- Les deux chaînes directe et de retour : /0.5pt
- 3- Le rôle de la chaîne K : /0.5pt
- 4- Le rôle de la consigne : /0.5pt


Tâche 22

1. Le nom et le rôle de la pièce repère 4 : /1pt
-
-
-
2. Le nom et le rôle de la pièce repère 5 : /1pt
-
-
-
3. Le nombre de pistons repère 7 : /1pt
-

Tâche 23

- 1- l'expression littérale de la course "c" des pistons repère (7) de la pompe: /1.5pt.

.....
.....
.....
.....
.....

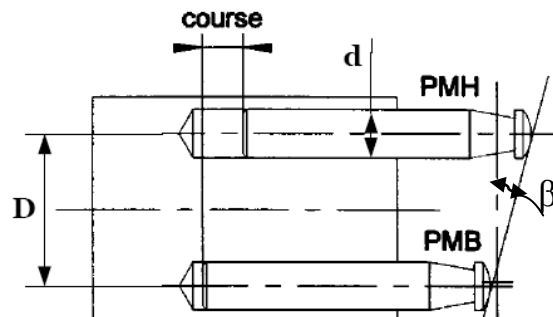

- 2- L'expression littérale de la cylindrée de la pompe : $C_y = f(d, D, \beta)$: /2pts
-
-
-
- 3- L'expression littérale du débit moyen de la pompe : $Q_{moy} = f(d, D, \beta, N)$: /2pts
-
-
-

Volet 4 : Documents Réponses DR



DR4

Tâche 31

1- La désignation de la matière du bras de mèche : X 5 Cr Ni 18-10 /1pt

.....

2- Le dessin du brut capable du bras de mèche (surépaisseur, dépouille et plan de joint) : /2pts

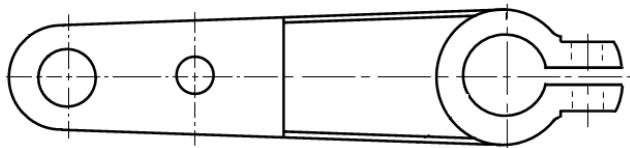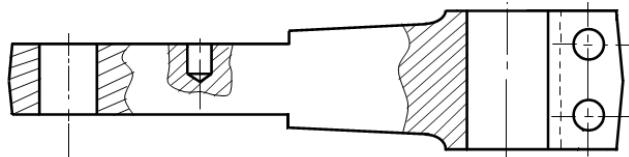

3- La spécification de position : **D₁** ⊥ Ø 0.2 F₁ /2pts

Tâche 32

Compléter le contrat de phase relatif à la phase 70 sur document réponse DR5 (page 10/15) d'après les informations du document ressources (page 15/15).

Tâche 33

1- L'effort tangentiel de coupe **F_c** : /2pts

.....

.....

2- La puissance nécessaire à la coupe **P_c** en tournage pour réaliser le diamètre **D₁** : /2pts

.....

.....

3- La puissance absorbée par la machine (nécessaire au moteur) **P_m** : /2pts



.....

.....

Compléter le contrat de phase relatif à la phase 70 :

DR5

CONTRAT DE PHASE PREVISIONNEL PHASE N°70	Ensemble : Direction hydraulique	Date :
	Pièce :	
	Matière :	
Nom :	Programme :	
Désignation :		
Machine :		

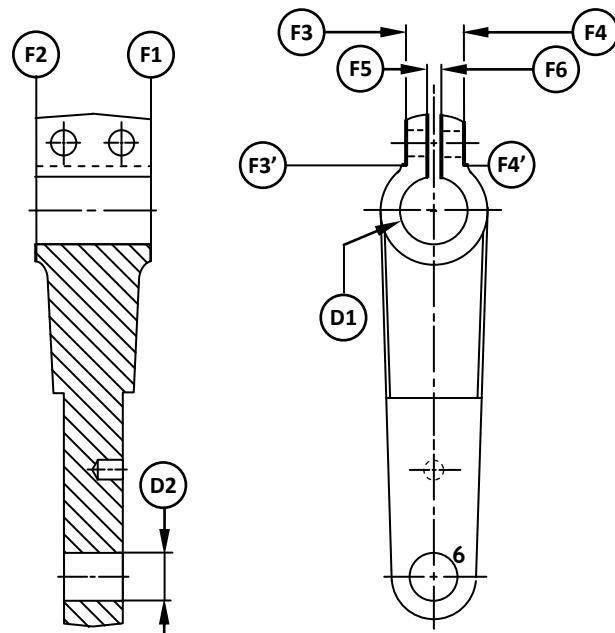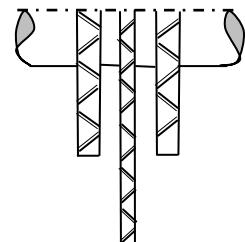

N°	Opération	Outils	Vc m/min	N tr/min	f mm/dt/tr	vf mm/min	a mm
							1 passe

- 4- La durée de vie de l'outil en utilisant le modèle de Taylor : /2pts
Le critère d'usure $VB = 0,8 \text{ mm}$, $Cv = 10^{10}$, $n = -7$ et $Vc = 25 \text{ m/mn}$

.....
.....
.....
.....

- 5- La puissance nécessaire à la coupe P_c pour le fraisage du bras de mèche : /4pts

.....
.....
.....
.....

Tâche 34

- 1- La moyenne des moyennes ($\bar{\bar{X}}$) : /1.5pt

$\bar{\bar{X}} =$

- 2- La moyenne des étendues (\bar{R}) : /1.5pt

$\bar{R} =$

- 3- Les limites de la carte de la moyenne \bar{X} en utilisant les coefficients $A'c = 0.594$ et $A's = 0.377$: /2pts

La limite supérieure de contrôle : $Lsc = \bar{\bar{X}} + (A'c \times \bar{R})$:

.....
.....

La limite inférieure de contrôle : $Lic = \bar{\bar{X}} - (A'c \times \bar{R})$:

.....
.....


La limite supérieure de surveillance : $Lss = \bar{\bar{X}} + (A's \times \bar{R})$:

.....
.....

La limite inférieure de surveillance : $Lis = \bar{\bar{X}} - (A's \times \bar{R})$:

.....
.....

- 4- Traçage de la carte de contrôle de la moyenne \bar{X} : /2pts

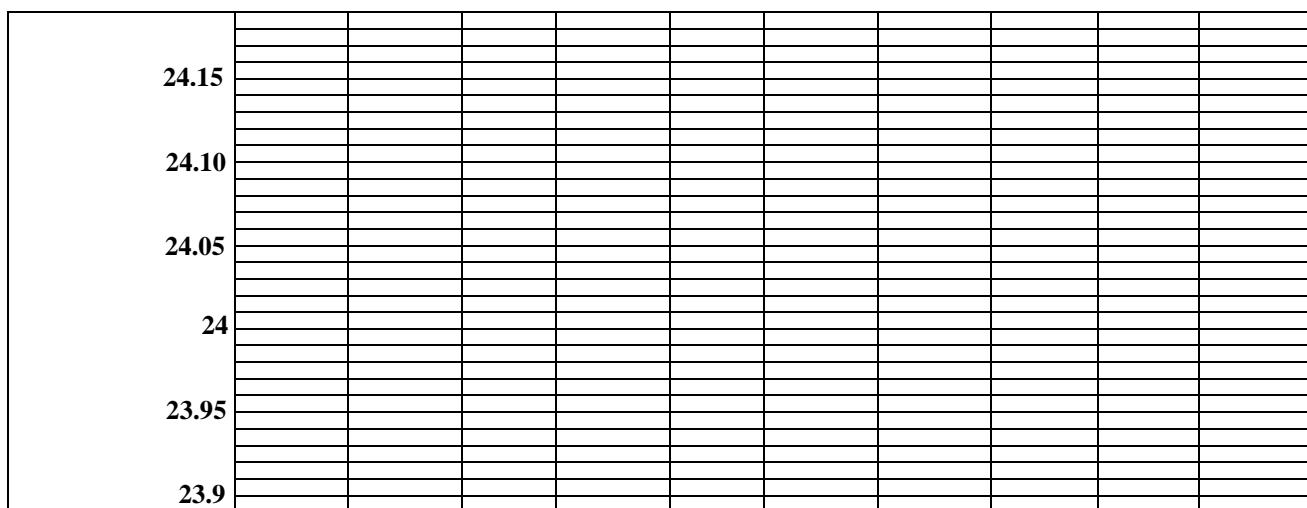


- 5- Interprétation de la carte de contrôle : /1pt

.....
.....

Volet 5 : Documents Ressources


Caractéristiques des éléments du système de transmission et de transformation de mouvement

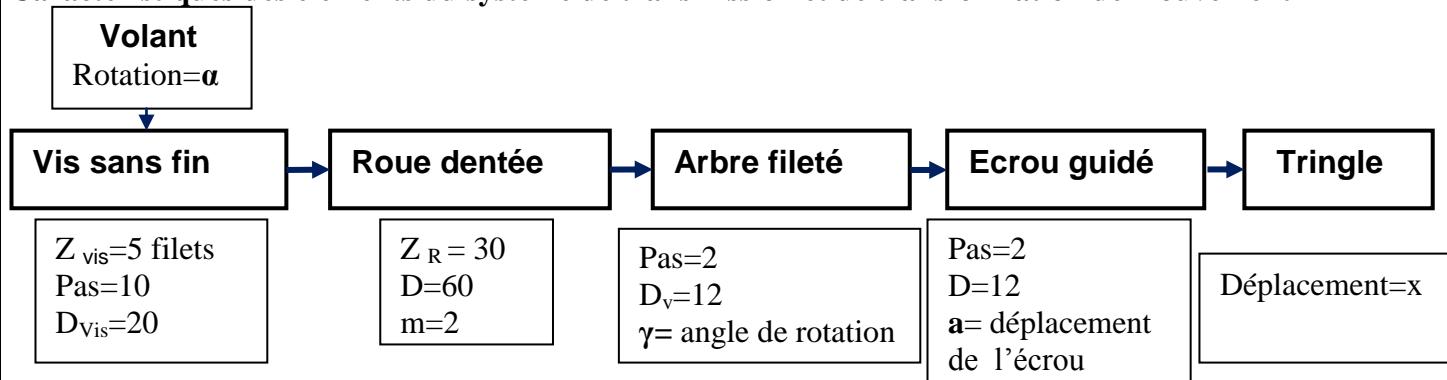

Données constructeurs :

- Le type de commande : type conventionnel 'mécanique' ;
- La puissance du bateau 75 cv ;
- La Vitesse du bateau maxi=10 noeuds ;
- Mesures du safran : $L_g = 0.4m$, $L_c = 0.1m$ et $H=0.6m$;
- Angle d'orientation du safran bâbord-tribord = 70° .

Schéma cinématique minimal de système de transmission et de transformation de mouvement

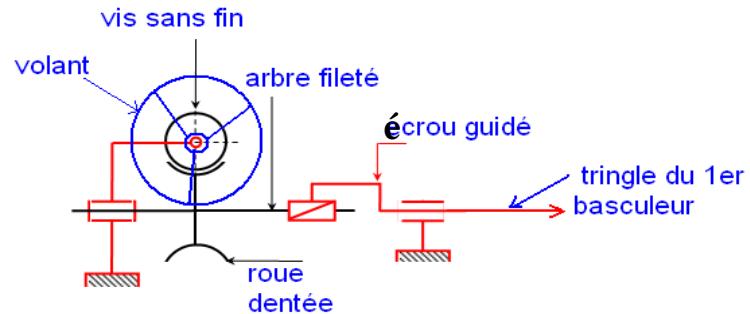

Moment du couple de torsion appliqué sur l'arbre porte safran

$$M_{tmax} = S \times [(0,4L_g) - L_c] \times V^2 \times K \times g$$

Avec : M_t en(mN)

g = accélération de la pesanteur=9,81m/s²

S = Surface totale du safran ($H \times L_g$) en m² (mètre carré)

H = Hauteur du safran en m (mètre)

L_g = Largeur du safran en m (mètre)

L_c = Valeur de la compensation en m (mètre)

V = Vitesse maxi du bateau en noeuds

K = Coefficient suivant angle total d'orientation du safran

- Bâbord – Tribord 70° $K = 15,89$

- Bâbord – Tribord 80° $K = 17,80$

- Bâbord – Tribord 90° $K = 19,52$



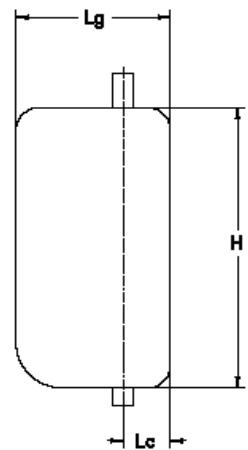




Schéma bloc de l'asservissement du système de direction

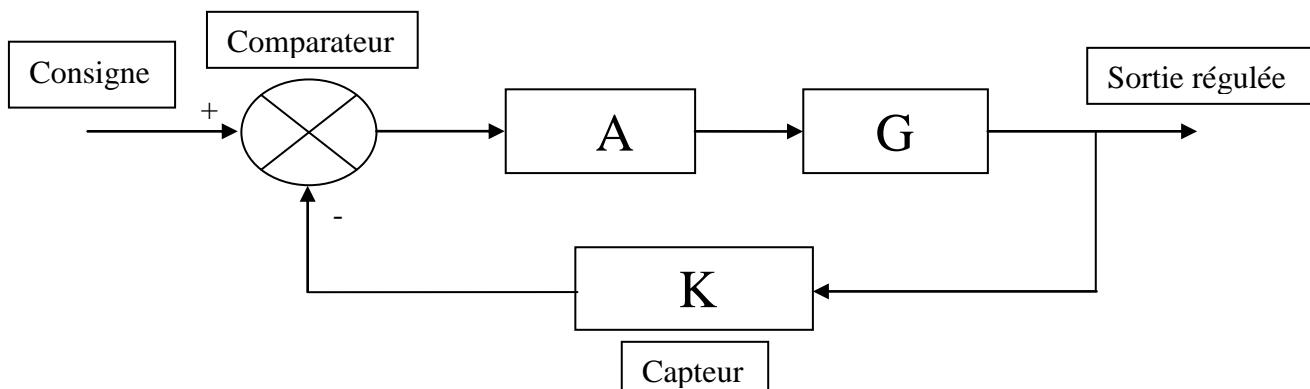

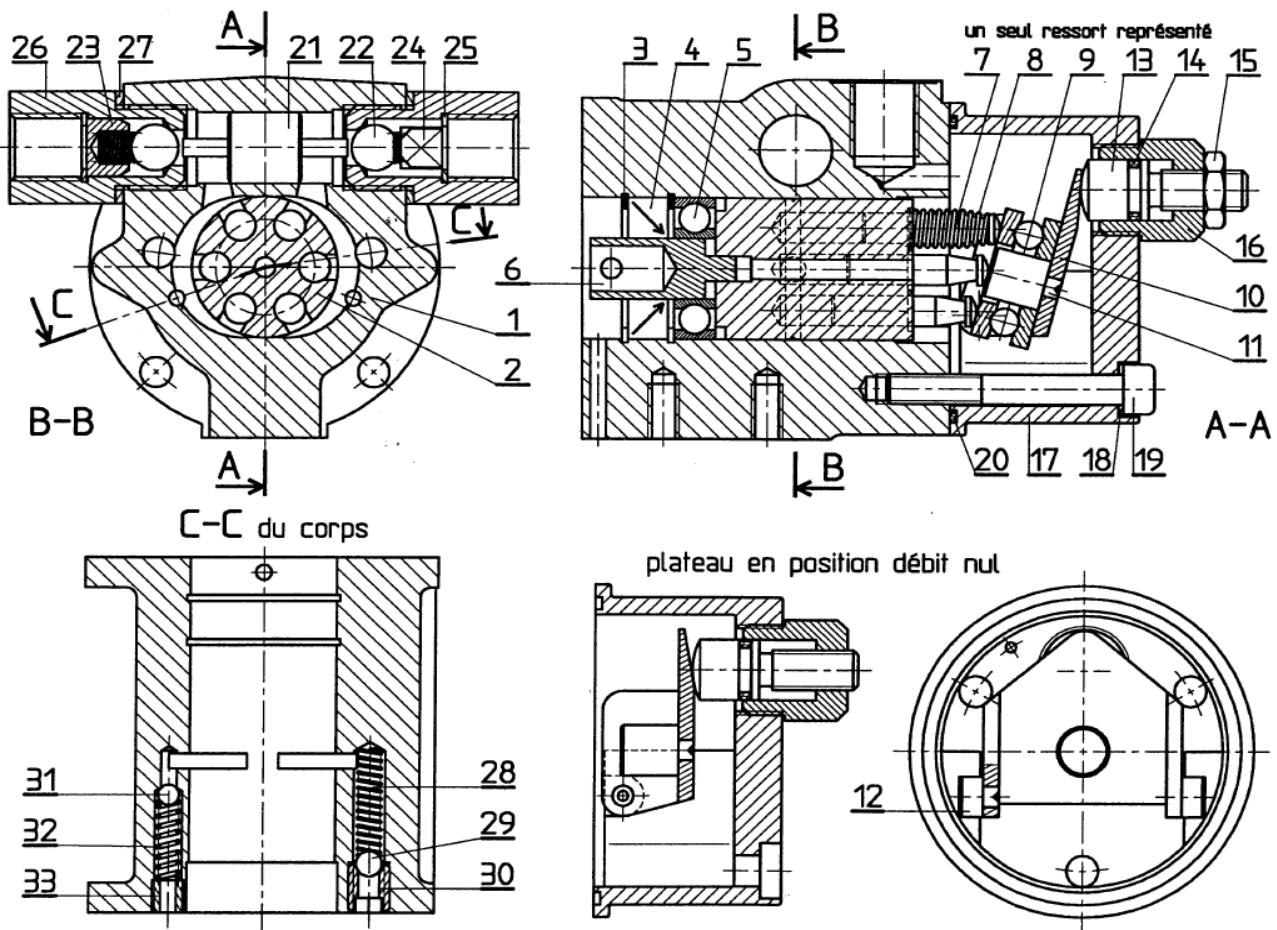

Rep.	Nb.	Désignation
17	1	Carter
16	1	Adaptateur
15	1	Écrou HM M8
14	1	Joint OR 7
13	1	Vis de réglage du débit
12	2	Axe d'articulation
11	1	Centreur
10	1	Basculeur
9	1	Butée à billes 51200
8	6	Ressort de piston
7	Piston
6	1	Entraîneur
5	1	
4	1	
3	2	Anneau élastique pour alésage 28 x 1,2
2	1	Barillet
1	1	Corps
Rep.	Nb.	Désignation

33	2	Vis clapet surpression
32	2	Ressort clapet de surpression
31	2	Bille Ø4
30	2	Vis clapet aspiration
29	2	Bille Ø5
28	2	Ressort clapet d'aspiration
27	2	Joint plat G3/8
26	2	Siège clapet anti-retour
25	2	Anneau élastique pour alésage 12 x 1
24	2	Butée
23	2	Ressort clapet anti-retour
22	2	Bille Ø9
21	1	Tiroir
20	1	Joint OR 56,87x1 78
19	2	Vis CHC M6-45
18	2	Rondelle plate Ø6
Rep.	Nb.	Désignation

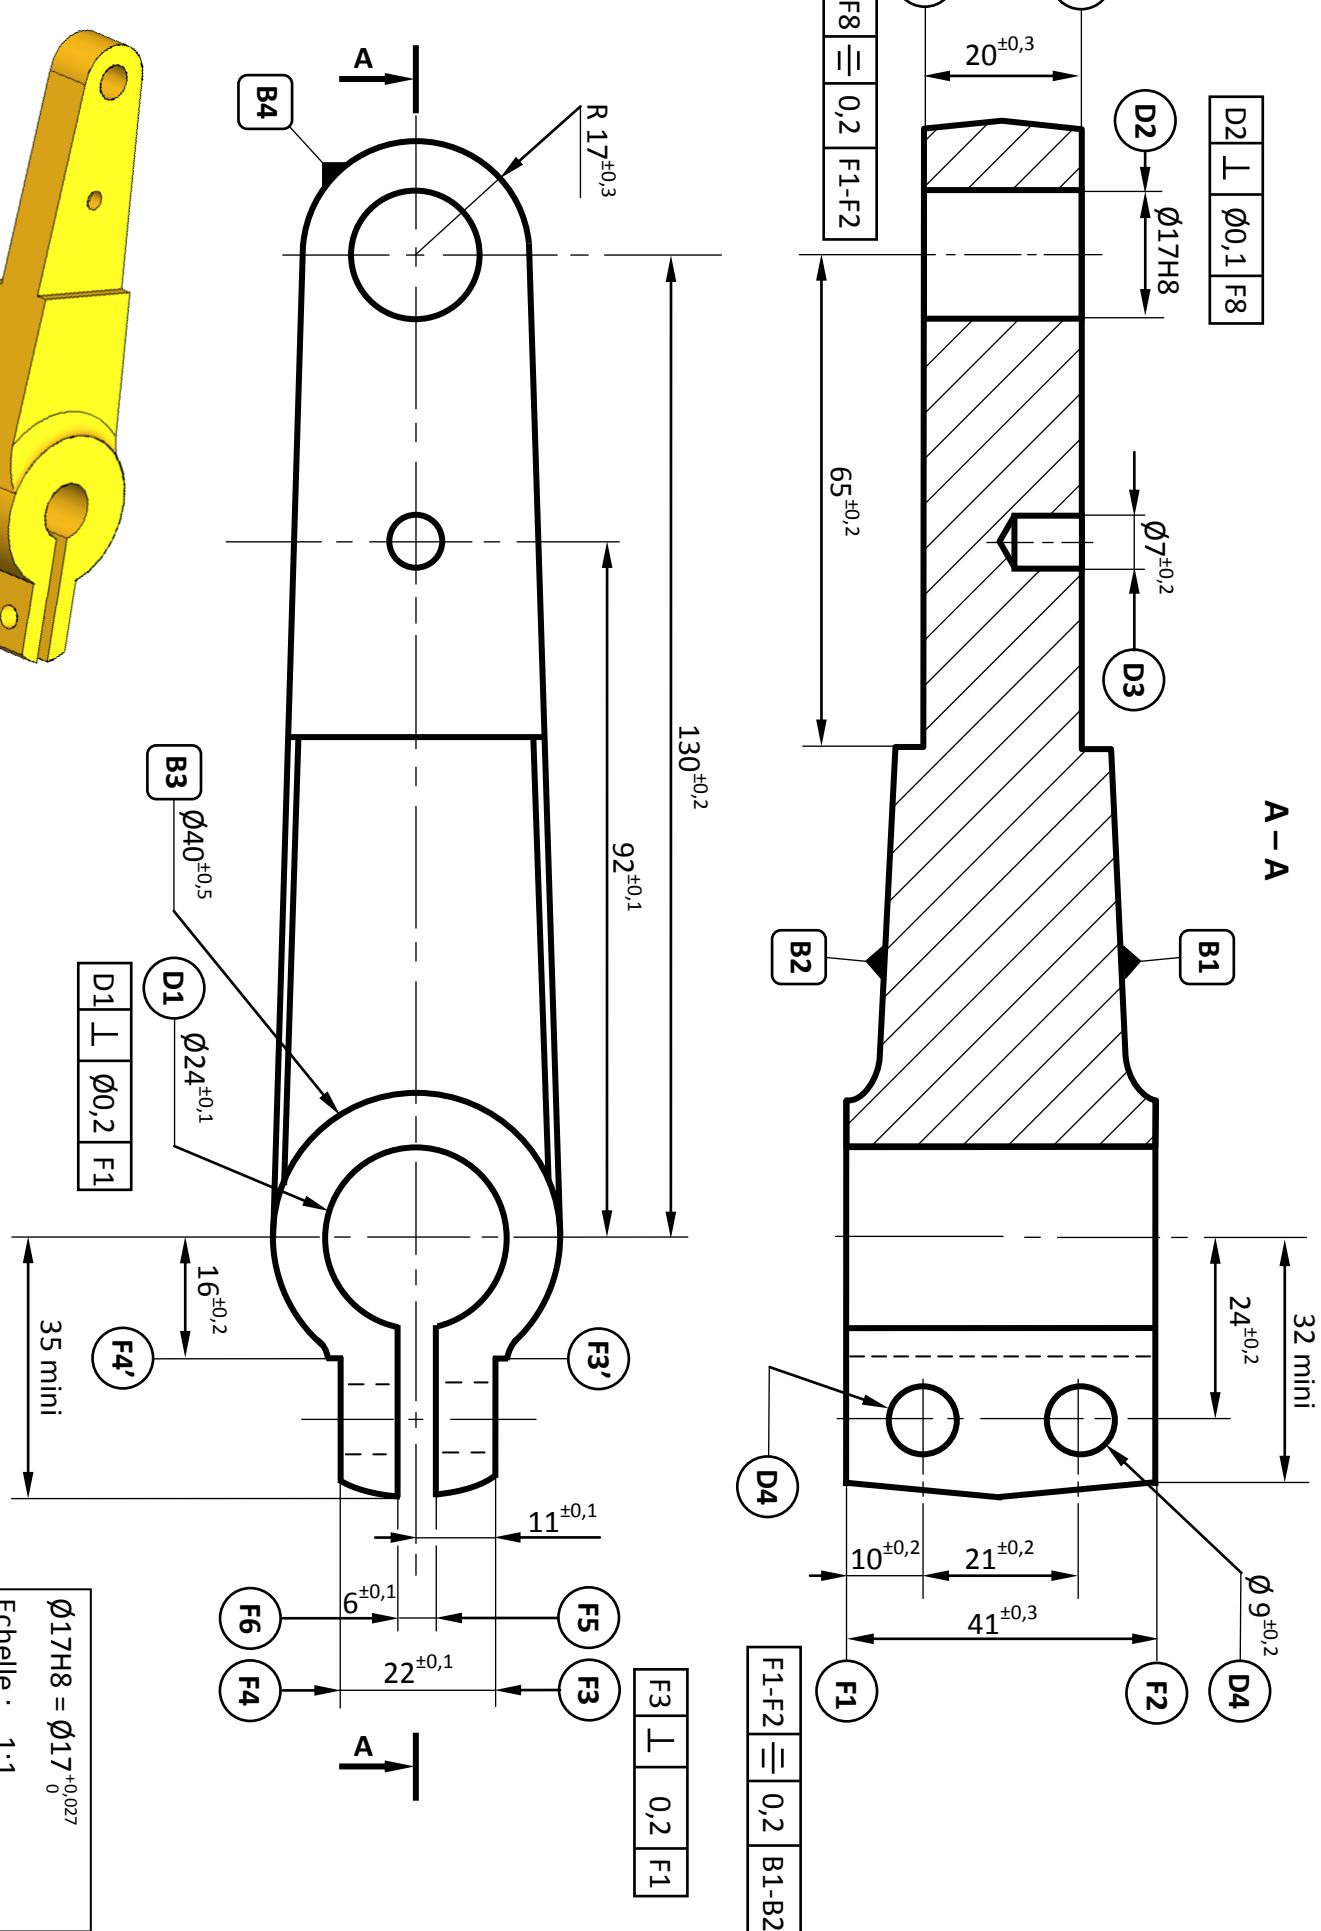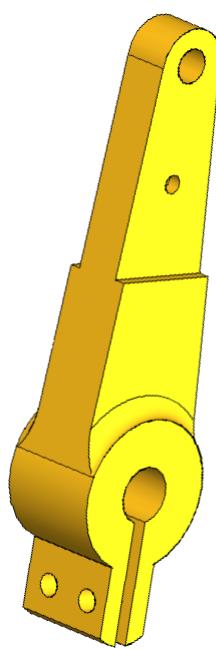

Avant projet d'étude de fabrication

Numéro de phase	Phase	Opération
10		Contrôle du brut
20	Fraisage	Surfacer F1 et F2
30	Fraisage	Surfacer F7 et F8
40	Tournage	Aléser D1
50	Perçage	Percer D2 et D3
60	Perçage	Percer D4 et D4'
70	Fraisage	Fraiser F3, F3', F4, F4', F5 et F6
80	Métrie	Contrôle final

Tournage

La vitesse de coupe	Vc = 25 m/mn
L'avance	f = 0,2 mm/tr
La profondeur de passe	a= 2 mm
La puissance machine	Pm=3kw
Le rendement machine	η = 0,8



Fraisage

fraises 3 tailles à denture alternée diamètres et épaisseurs	d1 = 125mm et e1= 6mm d2=100mm e2=10mm (2fraises)
Le nombre de dents	Z1= 20 dents et Z2=18dents
La vitesse de coupe	Vc=25m/mn ;
L'avance	f=0.1mm/dent/tr
La section du copeau	L= a.l= 202 mm²
La puissance machine (η = 0,8)	Pc=5kw

Les 8 premiers échantillons :

Opérateur	1	1	1	1	1	1	2	2
Heure	8h	9h	10h	11h	12h	13h	14h	15h
N°prélèvement	1	2	3	4	5	6	7	8
X1	24,02	23,90	24,1	23,92	23,95	24,2	24	24,12
X2	24,1	24,1	23,9	24,1	24	24,03	24,07	24,1
X3	24,2	24,11	23,96	23,96	24,18	23,95	24,1	24,06
X4	24,1	23,89	24,1	23,98	24,1	24,12	24,05	24,11
X5	24,05	24,1	23,98	24,1	24,02	24,04	24,08	24,05
Ā	24,095	24,02	24,008	24,012	24,05	24,068	24,06	24,088
R	0.18	0.22	0.2	0.18	0.23	0.25	0.1	0.07

Tableau pour l'interprétation des cartes de contrôle

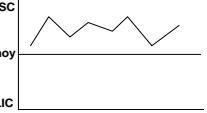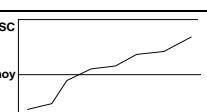Graphique	Description	carte de la moyenne	carte de l'étendue
	procédé sous contrôle les courbes de la moyenne et de l'étendue oscillent de chaque côté de la moyenne	Poursuivre la production	
	point hors limites le dernier point tracé a franchi une limite de contrôle	régler le procédé de l'écart qui sépare le point de la valeur cible	la dispersion de la machine augmente : il faut trouver la cause de cette dégradation et intervenir
	tendance supérieure ou inférieure 7 points consécutifs sont supérieurs ou inférieurs à la moyenne	régler le procédé de l'écart moyen qui sépare la tendance de la valeur cible	
	tendance croissante ou décroissante 7 points consécutifs sont en augmentation ou en diminution régulière	régler le procédé de l'écart qui sépare le dernier point de la valeur cible	la dispersion de la machine varie, il faut trouver la cause de cette évolution et intervenir
	1 point est proche des limites le dernier point tracé se situe dans le 1/6 au bord de la carte de contrôle	confirmer en prélevant immédiatement un autre échantillon. Si celui-ci est aussi proche des limites, il faut effectuer un réglage	si plusieurs points de la carte sont proches de la limite supérieure, il faut trouver la cause de cette détérioration et y remédier